


Bezeichnung	Polzahl: 4, Kabeldurchlass: 4-6 mm, Kabeldose, schirmbar, Schraubklemmanschluss, Schirmringversion, mit Druckgussgewinding, mit UL-Zulassung
Bereich	M12-A Serien 713
Bestellnummer	99 1430 814 04


Abbildung



Maßzeichnung

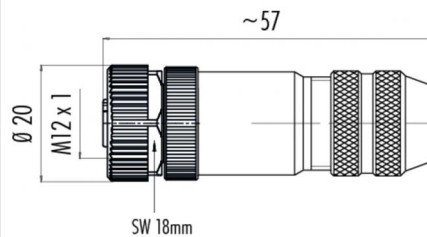


Polbild

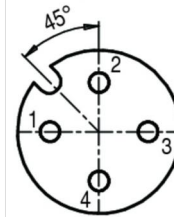

	X	Y
1	-2,50	0,00
2	0,00	2,50
3	2,50	0,00
4	0,00	-2,50

Schirmdämpfungskurve

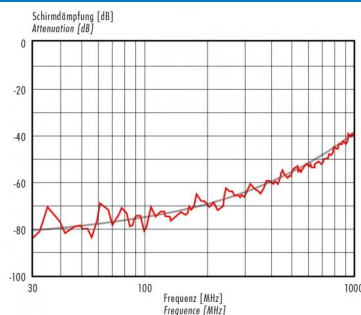

Die Einzelteildarstellung und Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Steckverbinder-Bauform	Kabeldose
Steckverbinder Verriegelung	schraub
Anschlussart	schrauben
Anschlußquerschnitt (mm)	0,75 mm ²
Anschlußquerschnitt (AWG)	18
Kabeldurchlass	4 – 6 mm
Obere Grenztemperatur	85 °C
Untere Grenztemperatur	-40 °C

Kabeldaten

Zulassung 1	UL
-------------	----

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	II
Bemessungsstrom (40°C)	4 A
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
EMV-Tauglichkeit	schirmbar
Schutzart	IP67
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen


Werkstoffe

Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Kontaktkörper	PA


Bezeichnung **Polzahl: 4, Kabeldurchlass: 4-6 mm, Kabeldose, schirmbar, Schraubklemmanschluss, Schirmringversion, mit Druckgussgewinding, mit UL-Zulassung**

Bereich **M12-A Serien 713**
 Bestellnummer **99 1430 814 04**

Einzelteildarstellung

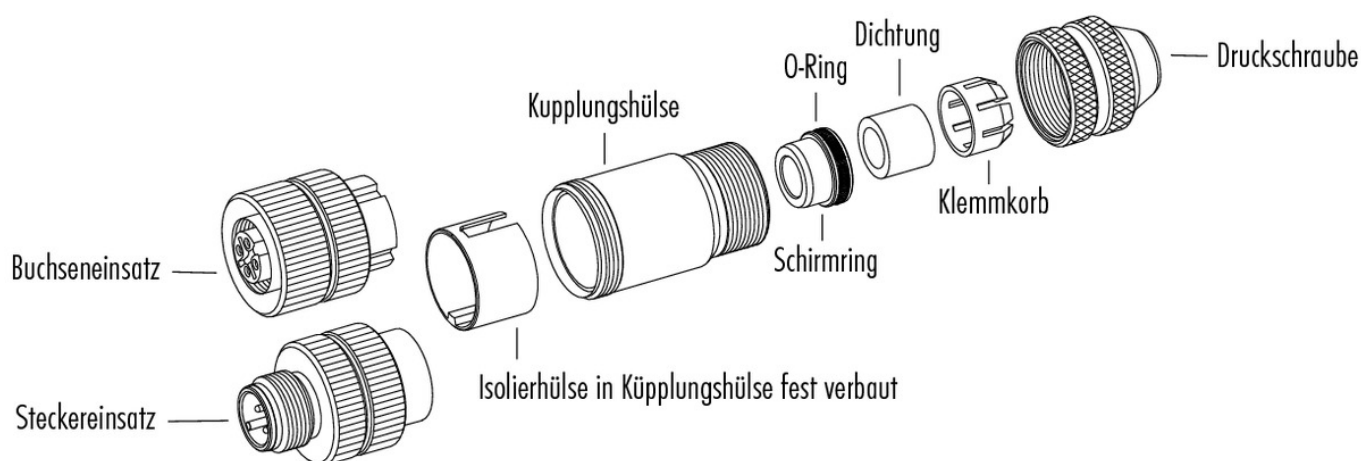

Montageanleitung / Montageausschnitt

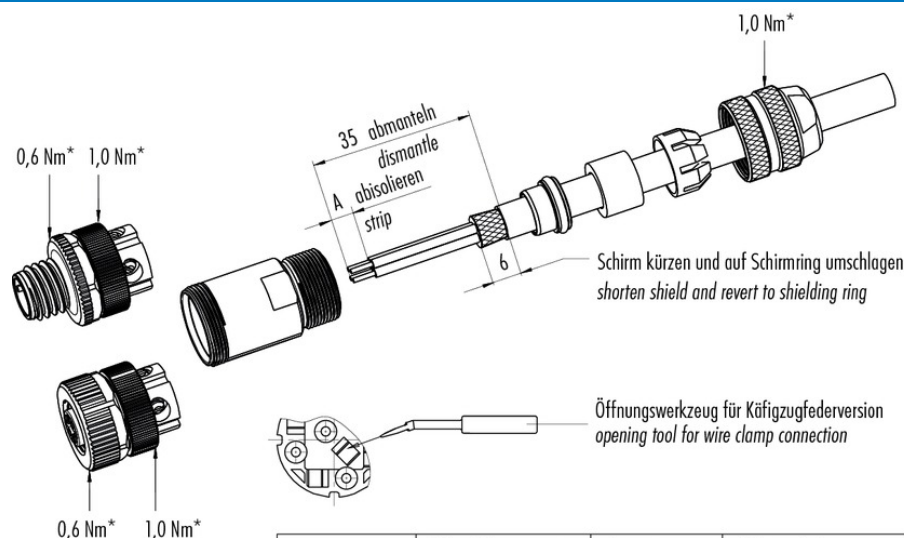

	Schraubklemmversion screw connection	Lötversion solder version	Käfigzugfederversion wire clamp connection
Maß A/mm measure A/mm	4	3,5	7

1. Teile auffädeln.
2. Abisolieren, Schirm kürzen und auf Schirmring umschlagen.
3. Litzen durch Gehäuse fädeln, Schirmring, Dichttring, Klemmkorb montieren. Druckschraube andrehen, um das Kabel zu fixieren. Litzen anschrauben.
4. Gehäuse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz verschrauben und Druckschraube festdrehen.

1. Bead parts.
2. Strip single cores, shorten shielding braid and revert to shielding ring.
3. Thread single wires through housing, mount shielding ring, seal and pinch ring. Turn on pressing screw to fix the cable. Screw on single wires.
4. Screw housing to male or female contact insert and fix pressing screw.

* Empfohlenes Anzugsdrehmoment
 Recommended tightening moment