

## DA90e ±100



### Beschreibung







Der Dehnungsaufnehmer DA90 eignet sich durch seine geschlossene Bauform und Ausführung in rostfreiem Edelstahl für die Dehnungs- und Kraftmessung an Maschinenelementen und -Bauteilen in rauher Umgebung.

Die Installation erfolgt durch Anschrauben des Aufnehmers mit 4 Schrauben M6. Einsatzbereiche sind beispielsweise die Kraftüberwachung, Füllstandsmessung und Dehnungserfassung an Bauteilen aus Stahl. Mechanische Belastungen auf dem Bauteil werden mittels Kraftschluss über die 4 Befestigungsschrauben auf den Dehnungsaufnehmer übertragen und in ein elektrisches Ausgangssignal umgesetzt.

Ausgangssignal und Temperaturverhalten und Übersetzungsfaktor sind abhängig von der Geometrie- und von der Werkstoffpaarung von Dehnungsaufnehmer und Bauteil. Die Kalibrierung des Aufnehmers erfolgt deshalb durch Beaufschlagung des Bauteils mit bekannter Kraft.

Der Dehnungsaufnehmer DA90e enthält eine Auswerteelektronik 0...10V oder 4...20mA mit Nullsetz- und Skalierfunktion sowie mit Schwellwertausgang.

## Abmessungen

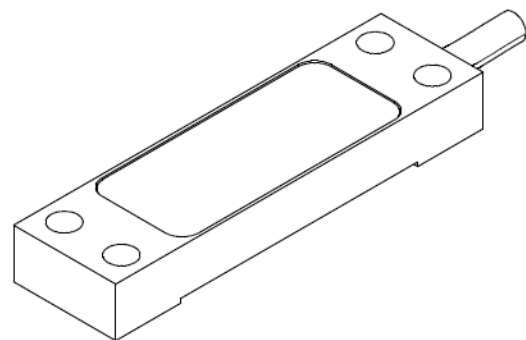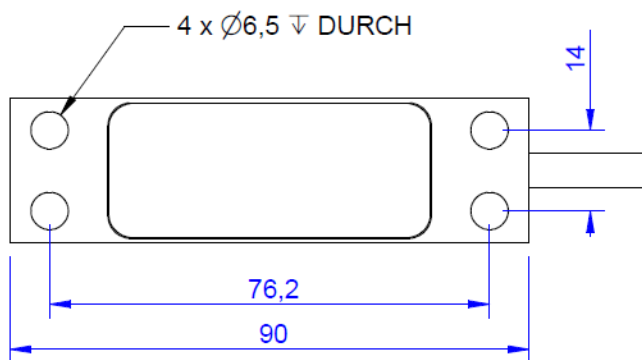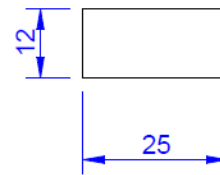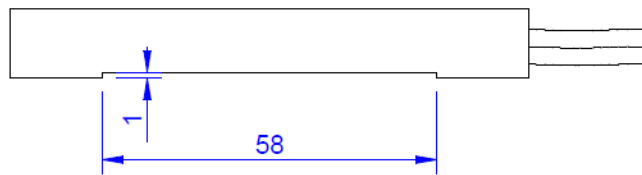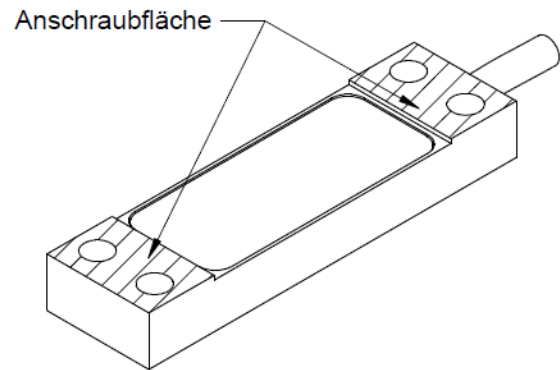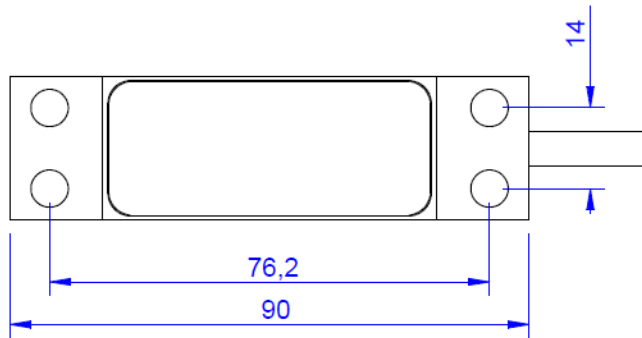



## Technische Daten

### Basis Daten

Typ	Dehnungsaufnehmer
Nenndehnung	100 $\mu\text{m/m}$
Gebrauchsdehnung	400 $\mu\text{m/m}$
Material	Werkzeugstahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt

### Elektrische Daten

Eingangswiderstand	350 $\Omega$
Toleranz Eingangswiderstand	1 $\Omega$
Ausgangswiderstand	350 $\Omega$
Toleranz Ausgangswiderstand	1 $\Omega$
Isolationswiderstand	5 $\text{G}\Omega$

### Genauigkeitsdaten

Genauigkeitsklasse	0,5%
--------------------	------

### Anschlussdaten

Anschlusstyp	7-Leiter offen
Anschlussbezeichnung	5m Unitronic FD CP Plus 7x0,14
Kabellänge	5 m



## Anschlussbelegung

Kanal	Abkürzung	Bezeichnung	Aderfarbe	PIN
	Ub	Versorgungsspannung (24V oder 12V DC)	braun	1
	GND	Masse Versorgungsspannung	weiß	2
	Ua	Ausgangssignal 4...20mA / 0...10V / $\pm 10V$	grün	3
	Tara	Steuereingang für Nullabgleich	gelb	4
	Scale	Steuereingang für Verstärkungsabgleich	grau	5
	SW	Schwellwertausgang	rosa	6
	GND	Masse Signal	blau	7
		Schirm (nicht mit Gehäuse verbunden)	transparent	

*mit integrierter Elektronik GSV-15L / GSV-6L*

*Masse Signal mit Masse Versorgung intern verbunden.*